Scheda tecnica

MA8120 / MA8120GB

Descrizione

Plexus® MA8120/GB è un adesivo strutturale d'avanguardia direttamente sul metallo, in metacrilato bicomponente a basso contenuto di alogeni, progettato per l'incollaggio strutturale di vari metalli, plastica e assemblaggi compositi. MA8120/GB fa un ottimo lavoro di legare i metalli, materiali termoplastici ingegnerizzati e assemblaggi compositi con una preparazione superficiale minima o nulla. Combinato con un rapporto 1:1 in volume, MA8120/GB può legare vari tipi di acciaio galvanizzato e trattato con zinco. Questo prodotto fornisce una combinazione unica di elevata robustezza, tenacità e resistenza alla fatica con una polimerizzazione a film sottile di qualità superiore. Plexus MA8120GB contiene perline di vetro inerte da 0,012 pollici (0,3 mm) ed è disponibile con e senza distanziatori per perline di vetro in secchi sfusi da 20 litri (5 galloni) o fusti da 200 litri (50 galloni) ed è fornito solo con distanziatori in microsfere di vetro in cartucce pronte all'uso da 50 ml, 400 ml, il tutto dosabile come gel non colante.

Proprietà tipiche del prodotto non polimerizzato	Parte A	Parte B
Colore	Bianco sporco	Grigio
Rapporto di miscelazione (per volume)	1.00	1.00
Rapporto di miscelazione (in base al peso)	1.01	1.00
Densità dei componenti, g/ml	0.97	0.96
Viscosità dei componenti, cP x1000	40 - 80	80 - 120
Composti volatili organici durante la polimerizzazione, %	<1	
Durata di conservazione in magazzino, mesi	12	

Proprietà tipiche del prodotto polimerizzato	
Tempo di picco esotermico (10 g), min	35 - 40
Picco della temp. esotermica (10 g), °C (°F)	~ 135 (275)
Tempo di polimerizzazione al 90%	5 ore
Durezza, Shore D	70
Resistenza alla trazione, psi (MPa)	3,100 – 3,500 (21,4 - 24,1)
Modulo di trazione, kpsi (MPa)	175 - 195 (1,207 – 1,345)
Allungamento alla rottura, %	45 - 55

Prova di trazione secondo la norma ASTM D638

Profilo di polimerizzazione a diverse temperature

Temperatura	15,6 °C (60 °F)	23,9 °C (75 °F)	32,2 °C (90 °F)
Tempo di lavoro, min	18-19	18-22	17-18
Tempo per 50 psi (0,3 MPa), min	65-75	50-60	40-50
Tempo per 500 psi (3,4 MPa), min	85-95	60-70	45-55
Tempo per 1000 psi (6,9 MPa), min	115-125	70-80	55-65

Mantenimento della resistenza vs Temperatura

(ASTM D1002 su AL6061)

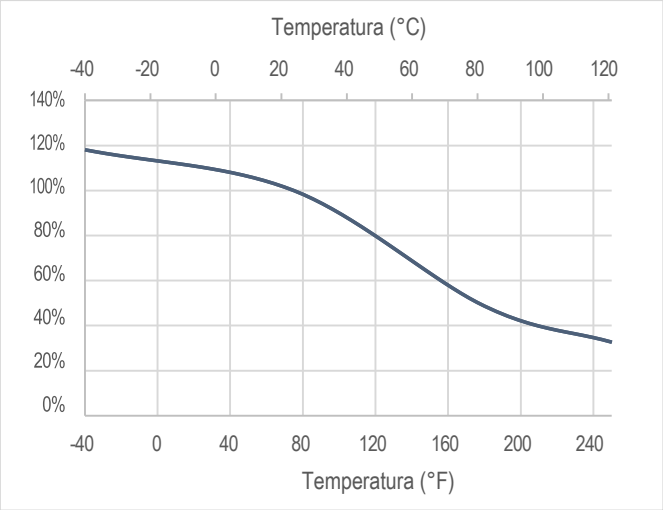

Temperatura (°F)

Substrato	Sforzo di taglio (tipico) - ASTM D1002 psi	MPa	Modalità di rottura
Al 6061	2,416	16.7	CF
304 SS	2,647	18.3	CF
Poliestere	963	6.6	FT
Gel Coat	1,958	13.5	FT
PVC	1,184	8.2	SF
Acciaio al carbonio	2,445	16.9	CF
Acciaio G90	2,656	18.3	CF
DCPD	1,290	8.9	CF/SF

SF = rottura del substrato, CF = rottura coesiva, FT = rottura della fibra

Applicazione

1. Per garantire la massima forza di adesione accoppiare le superfici entro il tempo di lavoro specificato.
2. Utilizzare materiale sufficiente per riempire completamente il giunto quando le parti sono accoppiate e bloccate.
3. Applicare l'adesivo servendosi di cartucce portatili o strumenti automatici di dosaggio/miscelazione/erogazione.
4. Caricare la cartuccia nell'erogatore e rimuovere i tappi d'estremità.
5. Attaccare la punta di miscelazione e far uscire l'adesivo di una lunghezza del miscelatore.
6. Applicare l'adesivo al substrato e accoppiare le parti entro il tempo di lavoro dell'adesivo.
7. Fissare in posizione fino a raggiungere una sufficiente forza di adesione.

SCAN ME

Applicazione

Preparazione della superficie - Plexus richiede in genere poca o nessuna preparazione della superficie, ma ciò dipende dal materiale e dal grado di contaminazione dell'area di incollaggio. Per ottenere prestazioni ottimali, ITW PP raccomanda che le superfici siano prive di grasso, sporco e altri contaminanti.

Plastica e metalli rivestiti: può essere sufficiente strofinare con un panno asciutto o un solvente leggero.

Metallo grezzo: può essere sufficiente strofinare con un panno asciutto o un solvente leggero.

Quanto ai metalli, essi possono essere condizionati dal grado di ossidazione, incrostazioni, fluidi o altri contaminanti.

Compositi: le superfici prive di polvere possono essere incollate così come sono oppure potrebbero richiedere una leggera abrasione per rimuovere i distacchi di muffa o per aumentarne la superficie.

Le stesse considerazioni valgono per altre superfici. ITW PP consiglia ai clienti di eseguire dei test per determinare la preparazione ottimale dei loro materiali assicurandone l'idoneità.

Temperatura di applicazione consigliata

L'applicazione della colla a temperature comprese tra 18 °C (65 °F) e 30 °C (85 °F) garantirà un indurimento adeguato. Temperature inferiori a 18 °C (65 °F) o superiori a 30 °C (85 °F) rallenteranno o aumenteranno significativamente il tasso di indurimento. La temperatura influenza la viscosità delle parti A e B di questa colla.

Per garantire un'erogazione precisa dell'adesivo e dell'attivatore mantenere la temperatura del materiale ragionevolmente costante durante tutto l'anno.

Pulizia

È più facile eseguire la pulizia prima dell'indurimento dell'adesivo. Per ottenere il miglior risultato si possono utilizzare comuni solventi da laboratorio, terpene di agrumi o detergenti contenenti N-metilpirrolidone (NMP), sgrassanti e acqua e sapone. Se l'adesivo è già indurito un raschiamento delicato, strofinando quindi con un detergente, può essere il metodo di pulizia più efficace.

Resistenza alla temperatura

Può sopportare temperature continue fino a 121 °C (250 °F) senza degradarsi. Può resistere a esposizioni intermittenti a temperature più elevate.

Erogazione del prodotto sfuso da fusti o fustini

Plexus si può applicare manualmente oppure con l'attrezzatura per l'erogazione del prodotto sfuso. L'attrezzatura per il prodotto sfuso deve essere a prova di esplosione. Tutte le parti a diretto contatto con i prodotti devono essere in acciaio inox. Evitare il contatto con ottone, acciaio al carbonio, rame o leghe contenenti rame in tutti i raccordi, pompe, ecc.

Tenute e guarnizioni devono essere realizzate in teflon, schiuma di PVC rivestita in teflon, etilene/propilene o polietilene. Evitare l'uso di Viton, BUNA-N, neoprene o altri elastomeri per tenute e guarnizioni. L'applicazione automatizzata può essere realizzata da una varietà di produttori.

Sicurezza e manipolazione

ITW PP raccomanda di attenersi a tutte le procedure di sicurezza consigliate per la manipolazione dei suoi prodotti. Prima di utilizzare questo prodotto consultare la scheda di sicurezza del prodotto (SDS) e l'etichetta contenente le informazioni per un uso sicuro. Consultare anche itwpp.com per ulteriori informazioni e altre domande frequenti.

Nota: a causa delle caratteristiche di indurimento rapido di questo prodotto può generarsi una grande quantità di calore quando si mescolano allo stesso momento ingenti quantità di materiale.

Il calore generato dalla reazione esotermica risultante dal mescolamento di grandi quantità di questo sistema può provocare inoltre il rilascio di aria intrappolata, vapore e gas volatili. Per evitarlo è necessario erogare solo il materiale necessario per l'applicazione e per l'utilizzo entro il tempo di lavoro del prodotto e limitare lo spessore senza superare la capacità di massima riempitura.

Resistenza chimica

Il grado di contatto diretto o indiretto può avere un impatto sulla resistenza chimica

Ottima resistenza a: idrocarburi, acidi e basi (pH 3-10) e soluzioni saline

Suscettibile a: forti solventi polari, acidi e basi forti

Durata di conservazione in magazzino e stoccaggio consigliato

La durata di conservazione dipende dallo stoccaggio in modo continuo tra 13 °C e 25 °C (55 °F e 77 °F).

L'esposizione, intermittente o prolungata, al di sopra di 27 °C (80 °F) comporterà una riduzione della durata di conservazione. L'esposizione a temperature superiori a 38 ºC (100 ºF) può degradare rapidamente la durata di conservazione e va quindi evitata. La durata di conservazione può essere estesa mediante stoccaggio a freddo tra 7 °C e 18 °C (45 °F e 65 °F). Se conservato a freddo, lasciare che il prodotto torni a temperatura ambiente prima dell'uso.

Uso del prodotto

Solo per uso industriale. Le prestazioni di questo prodotto in una qualsiasi applicazione particolare sono influenzate da molti fattori che esulano dal controllo di ITW PP e rientrano unicamente nelle conoscenze e nel controllo da parte dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzarne l'utilizzo e le prestazioni, l'utilizzatore finale è il solo responsabile della valutazione di qualsiasi prodotto ITW PP e della determinazione della utilizzabilità per uno scopo particolare e idoneità per la progettazione, la produzione e l'applicazione finale nonché il risultato finale.

Esclusione di garanzie

I Dati qui indicati sono valori tipici e resi disponibili in buona fede. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'utilizzo e le prestazioni di un prodotto ITW PP, l'utilizzatore finale è responsabile della valutazione di qualsiasi prodotto ITW PP e della determinazione della sua idoneità per uno scopo nonché per la progettazione, la produzione e l'applicazione finale da parte dell'utilizzatore.

A meno che non venga espressamente indicata una garanzia aggiuntiva, ITW PP garantisce che il prodotto ITW PP soddisfa le specifiche del prodotto ITW PP applicabili al momento della spedizione del prodotto da parte di ITW PP. Per quanto riguarda i materiali e i risultati dei test descritti nel presente documento non vi sono garanzie che vanno al di là di quanto qui descritto. ITW PP NON RILASCIA ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DERIVANTE DA UNA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PERSONALIZZATA O DA CONVENZIONI COMMERCIALI.

Se il prodotto ITW PP non è conforme a questa garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di ITW PP, la sostituzione del prodotto ITW PP o il rimborso del prezzo di acquisto

Limitazione di responsabilità

Salvo ove vietato dalla legge, ITW PP non sarà altrimenti responsabile per perdite dovute a danni, diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, indipendentemente dalla tesi legale sostenuta, incluse negligenza, garanzia o responsabilità oggettiva.

ITW Performance Polymers (ITW PP)

America settentrionale	EMEA
Danvers, MA 01923	Shannon, Irlanda
+1 855-489-7262	+353 61 771500

Data dell'ultimo aggiornamento: 12/20/2023

SCAN ME